

Urząd Gminy Osielsko
Urząd Gminy Osielsko
Urząd Gminy Osielsko
Urząd Gminy Osielsko
Urząd Gminy Osielsko
Urząd Gminy Osielsko
WUOZ.DB.ZR. 5183.7.2024.LL.



0 9 KWI. 2024

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Urząd Gminy Osielsko
Szosa Gdańska 55 A
86-031 Osielsko

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

dotyczące prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki przydrożnej z 1947r.,
zlokalizowanej w miejscowości Osielsko, przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Centralnej

Kapliczka w formie architektonicznej z rzeźbą św. Józefa z Dzieciątkiem, zlokalizowana w miejscowości Osielsko przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Centralnej ujęta jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Wymurowana jest z cegły na planie kwadratu. Złożona z wysokiego cokołu z arkadowymi wnękami, zakończonego wielostopniowym, profilowanym gzymsem, rozczłonkowanym, płycinowym korpusem, dekorowanym ząbkowanym fryzem. Zwieńczona oszkloną z trzech stron galeryjką z prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi łukiem odcinkowym. Kapliczka nakryta murowanym, skrzyżowanym dwuspadowym zadaszaniem, na środku którego zwieńczenie w formie ostroslupa o profilowanym zakończeniu z osadzonym metalowym krzyżem z pasyjką. Kapliczka otoczona jest kutym, ozdobnym, metalowym, czworobocznym ogrodzeniem.

W chwili obecnej lico ceglane kapliczki przemalowane jest farbami, których powłoki łuszczą się w wielu miejscach. Powierzchnie są zabrudzone i pokryte w wielu obszarach nalotami mikrobiologicznymi z glonów, porostów i mchów. Najsilniej występują one na profilowaniach dzielących poszczególne strefy architektoniczne i na daszkach. Stan zachowania cegieł jest trudny do oceny ze względu na przemalowania i porosty. Miejscowo widoczne są ubytki lica cegieł świadczące o destrukcji strukturalnej. Silnej degradacji uległy cegły w partii daszków. Jednakże dopiero po oczyszczeniu powierzchni będzie możliwa ocena faktycznego stopnia degradacji cegieł. Drewniana stolarka okienna, pokryta jest łuszczącą się farbą olejną. Stan drewna, w wyniku długotrwałej ekspozycji na warunki zewnętrzne, ocenia się na zły. Wnętrze galeryjki jest wytynkowane. Obecnie widać rozległe ubytki tynku, zwłaszcza przy otworach okiennych oraz w sklepieniu. Najprawdopodobniej tynki są odspojone w wielu miejscach, bądź na całej powierzchni. Ubytki tynków zewnętrznych występują również w polach tympanonów i na zwieńczeniu. Nie zauważono spękań, czy problemów ze statyką.

Ze względu na brak dostępu nie dokonano oceny stanu zachowania rzeźby św. Józefa z Dzieciątkiem. Elementy wykonane z metalu takie jak krzyż i ogrodzenie pokrywa farba. Obecnie w wielu miejscach farba jest złuszczone i widoczne są liczne, drobne ogniska korozji. W furtce brak klamki. Wewnątrz ogrodzenia grunt porasta trawa. W tylnej części występują dwa pnie po ściętych drzewach. Od frontu, na szerokość kapliczki, znajduje się wylewka betonowa, obecnie spękana.

W ramach planowanych prac zaleca się oczyścić powierzchnię elementów z glonów i porostów, roślinności, a także z zabrudzeń powierzchniowych. Przeprowadzić dezynfekcję. Usunąć luźne zaprawy cementowe (wewnątrz galeryjki i na zwieńczeniu). Usunąć wtórne powłoki malarskie na licu ceglany, w płycinach i we wnękach. Dokonać oceny stanu zachowania cegieł i wytypować cegły które należy wymienić ze względu na destrukcję struktury bądź rozległość ubytków. Partia daszku być może będzie wymagała częściowego przemurowania. Przeprowadzić impregnację strukturalną cegieł oraz uzupełnienie ubytków

kitami barwionymi w masie. Wypoinować elewacje w miejscach zdegradowanych i ubytków fug. Zabezpieczyć hydrofobowo powierzchnię daszku i powierzchnie poziome cokołu. Naprawić lub wymienić tynki w galeryjce i płycinach tympanonów. Wymienić okna (drewniane) w galeryjce zapewniając dylatację. Metalowe ogrodzenie oraz krzyż należy oczyścić z luźnych powłok farb. Usunąć korozję z elementów metalowych i zabezpieczyć powierzchnię powłokami antykorozyjnymi i pomalować farbą do metalu. W razie potrzeby dokonać niezbędnych rekonstrukcji i napraw spawalniczych. Oczyścić teren wewnątrz ogrodzenia. Usunąć betonowa wylewkę. Na jej miejsce można wprowadzić trawę lub nawierzchnię utwardzoną (kamień, ceramika), nie większą niż obecnie występująca.

Kierownik Delegatury
Janusz Fleming
mgr inż. Janusz Fleming

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ.DB.ZR -a/a

Osoba prowadząca postępowanie:

Lucyna Lipkowska tel. 52 322 49 98 (w. 423)
e-mail: l.lipkowska@torun.wkz.gov.pl

Janusz
Flemming

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Fleming
Data: 2024.04.08
08:42:51 +02'00'